

Gracias por seleccionar la linterna Sidewinder® X. Al igual que ocurre con toda herramienta de precisión, el mantenimiento y cuidado razonables del producto brindarán años de servicio fiable. Lea este manual antes de usar su Sidewinder® X.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Esta guía incluye instrucciones importantes de funcionamiento y seguridad para su Sidewinder® X.

SEGURIDAD LED RADIACIÓN LED (RG-2); VISIBLE E INVISIBLE. NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ.
⚠️ CUIDADO PODRÍA DAÑAR SU VISTA. DE CONFORMIDAD CON IEC 62471 ED. 1.0:2006-07.

SEGURIDAD DE LAS PILAS RIESGO DE EXPLOSIÓN, PELIGRO DE QUEMADURAS E INCENDIO. NO DESMONTE, APLASTE, **⚠️ CUIDADO** CORTOCIRCUITE, NI CALIENTE A TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 60 °C (140 °F) NI LAS DESECHE EN UN FUEGO. NO MEZCLE PILAS ALCALINAS O DE LITIO DE DIFERENTES MARCAS O ANTIGUAS CON PILAS NUEVAS. NO RECARGUE LAS PILAS DESECHABLES ALCALINAS O DE LITIO. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LAS PILAS DEBEN RECICLARSE O DESECHARSE CORRECTAMENTE.

INSTALACIÓN/EXTRACCIÓN DE LAS PILAS
La Sidewinder® X puede alimentarse con dos pilas alcalinas o de litio AA, una pila CR123A o una pila recargable de iones de litio protegida SL-B9®. Acceda al compartimento de las pilas desatornillando el tornillo de mariposa de la puerta. Inserte pilas nuevas en el cuerpo de la linterna (la polaridad para las pilas AA se indica en el exterior de la linterna, las pilas CR123A y SL-B9® deben insertarse por el extremo positivo en primer lugar). Cierre la puerta y apriete el tornillo de mariposa.

Nota: La junta impermeable del compartimento de pilas requiere que solo se cierre el tornillo de mariposa de la puerta a mano. No apriete excesivamente el tornillo de mariposa.

CARGA DE PILAS DEL USB SL-B9®
⚠️ AVISO Cargue la pila SL-B9® completamente antes de usarla por primera vez.

Para cargar la pila SL-B9®, inserte el enchufe USB-C en el conector cerca del extremo positivo de la pila. La pila puede dejarse enchufada en un cable USB-C de manera continua; no existe peligro de sobrecarga.

LED indicador de carga
• Cargando... LED rojo encendido.
• Cargado... LED verde encendido.
Tarda en cargarse aproximadamente 2,5 horas.

FUNCIONAMIENTO GENERAL
El selector/interruptor integrado está situado en el lateral del cabezal ajustable de la linterna. El interruptor de encendido/apagado del botón pulsador central funciona con un solo clic para baja potencia, doble clic rápido para funcionamiento intermitente (120 pulsaciones por minuto) o pulsando y manteniendo el botón pulsado para pasar por las cuatro intensidades del LED (baja→med1→med2→alta→med2→med1→baja). La perilla del selector cuenta con un indicador elevado para indicar infrarrojos. Tire de la perilla hacia afuera y gire para seleccionar el color del LED. El ajuste de la perilla a otro color cambiará el modo del color, pero no tendrá ninguna repercusión en la intensidad de la potencia. Consulte la tabla para informarse sobre el funcionamiento específico de cada modelo.

Abreviaturas:
• AVI – Versión del producto para aviación
• UC – Versión del producto configurable por el usuario
• MIL – Versión del producto para uso militar

• R/G/B/W – Rojo/Verde/Azul/Blanco
• IR – Infrarrojos
• C – Color configurable

Modelo (configuración del LED)	Indicador elevado hacia la óptica	Rotación de 90° hacia la derecha	Rotación de 180° hacia la derecha	Rotación de 270° hacia la derecha
MIL (W/B/IR/R)	IR	Rojo	Blanco	Azul
AVI (W/B/IR/G)	IR	Verde	Blanco	Azul
UC (W/C/IR/C)	IR	Configurable	Blanco	Configurable

Nota: Almacene la Sidewinder® X con el indicador elevado de la perilla del selector en la posición «IR SAFE» (SEGURO PARA INFRARROJOS) tal y como se indica en el cabezal para evitar la emisión accidental de infrarrojos.

Acceso al modo de baliza:
El modo baliza parpadeará a una velocidad de 50 pulsaciones por minuto en cualquier ajuste de color deseado. Empezce en el modo de linterna apagada y toque dos veces el interruptor para iniciar el modo intermitente. Una vez que la Sidewinder® X esté en el modo parpadeo, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido y apagado durante aproximadamente 1 segundo para entrar en el modo de baliza. Gire la perilla del selector si desea obtener otro color. Cualquier pulsación adicional del botón apagará la luz.

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi la lampe torche Sidewinder® X. Comme pour tout outil de qualité, un entretien et une maintenance appropriés permettront à l'utilisateur de profiter de ce produit pendant des années. Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser votre Sidewinder® X.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. Le présent guide contient des informations importantes en matière de sécurité et d'utilisation de votre Sidewinder® X.

SECURITÉ LED LED RADIATION (RG-2); VISIBLE AND INVISIBLE. DO NOT STARE INTO BEAM. MAY BE HARMFUL TO EYES. PER IEC 62471 ED 1.0:2006-07.

SECURITÉ DES PILES RISQUE D'EXPLOSION, DE BRÛLURE ET D'INCENDIE. NE PAS DÉMONTER, ÉCRASER, COURT-CIRCUITER, PORTER À UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 60 °C (140 °F), NI ÉLIMINER PAR LE FEU. NE PAS MÉLANGER DES PILES ALCALINES OU AU LITHIUM DE MARQUES DIFFÉRENTES, NI DES PILES USAGÉES ET DES PILES NEUVES. NE PAS RECHARGER LES PILES ALCALINES OU AU LITHIUM PRIMAIRES. À CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. LES PILES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT DE MANIÈRE ADEQUATE.

MISE EN PLACE OU RETRAIT DES PILES
La lampe torche Sidewinder® X peut être alimentée par deux piles AA alcalines ou au lithium, une pile CR123A ou une pile rechargeable Li-ion protégée SL-B9®. Accéder au compartiment à piles en dévissant la vis moletée située sur le volet. Installer des piles neuves dans le corps de la lampe torche (la polarité des piles AA est indiquée sur la surface externe de la lampe torche ; les piles CR123A et SL-B9® doivent être insérées le pôle positif en premier). Refermer le volet et resserrer la vis moletée.

Remarque : Pour éviter d'endommager le joint d'étanchéité du compartiment à piles, resserrer la vis moletée manuellement. Ne pas serrer excessivement la vis.

CHARGEMENT DE LA PILE SL-B9® PAR CÂBLE USB
⚠️ AVIS Charger complètement la pile SL-B9® avant la première utilisation.

Pour charger la pile SL-B9®, insérer la fiche USB dans le connecteur près de l'extrémité positive de la batterie. La pile peut rester branchée sur le câble USB-C de manière continue ; il n'existe aucun danger de surcharge.

Voysants LED de charge
• Charge en cours...la LED rouge reste allumée.
• Chargée...la LED verte est allumée.
Le temps de charge est d'environ 2,5 heures.

FUNCIONNEMENT GÉNÉRAL
Le commutateur/sélecteur incorporé se trouve sur le côté de la tête réglable de la lampe. Le bouton-poussoir central commutateur on/off fonctionne d'un seul clic pour une faible puissance, deux clics rapides pour clignotement (120 battements/minute) ou appuyer et maintenir pour faire défiler quatre intensités LED (low→med1→med2→high→med2→med1→low). Le bouton sélecteur est muni d'un voyant surélevé pour une indication IR. Sortir le bouton et faire tourner pour sélectionner la couleur LED. Régler le bouton sur une autre couleur changera le mode de la couleur mais n'aura aucun effet sur l'intensité de la lumière. Voir le tableau pour le fonctionnement spécifique au modèle.

Abreviations:
• AVI – Version produit d'aviation
• UC – Version produit configurable par l'utilisateur
• MIL – Version produit militaire

• R/G/B/W – Rouge/vert/bleu/blanc
• IR – Infrarouge
• C – Couleur configurable

Modèle (Configuration LED)	Voyant surélevé vers la lentille	Rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre	Rotation de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre	Rotation de 270° dans le sens des aiguilles d'une montre
MIL (W/B/IR/R)	IR	Rouge	Blanc	Bleu
AVI (W/B/IR/G)	IR	Vert	Blanc	Bleu
UC (W/C/IR/C)	IR	Configurable	Blanc	Configurable

Remarque : Entreposer la Sidewinder® X avec le voyant surélevé du bouton sélecteur en position « IR SAFE » comme indiqué sur la tête pour éviter une émission IR accidentelle.

Accès au mode Balise :
Le mode balise clignote à 50 battements/minute sur n'importe quel réglage couleur souhaité. Lorsque la lampe est éteinte, cliquez deux fois sur le bouton-poussoir pour activer le mode de clignotement. Une fois que la Sidewinder® X est en mode de clignotement, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde pour activer le mode balise. Tournez le bouton sélecteur si vous souhaitez changer de couleur. Il suffit d'exercer une pression supplémentaire sur le commutateur pour éteindre la lampe.

Versión del producto configurable por el usuario:
La versión UC cuenta con una asignación de color predeterminada equivalente a la MIL (W/B/IR/R). La asignación del color puede cambiarse seleccionando primero la posición del color configurable deseada (C). A continuación, con la luz apagada, toque 5 veces en un plazo de 2 segundos y mantenga el último toque durante aproximadamente 1 segundo hasta que la luz pase por las opciones de color disponibles (rojo, verde, azul). Suelte el interruptor para programar el color deseado.

OPCIONES DE MONTAJE
La pinza MOLLE puede colocarse en cualquiera de los laterales del cuerpo de la Sidewinder® X y hay un orificio para cuerda cerca de la bisagra de la puerta.

Soporte para casco opcional
 El soporte para casco Sidewinder® X ha sido diseñado para permitir el uso sin manos de la linterna para la iluminación específica de tareas. El soporte es apto para los cascos de los estilos PASGT, ACH, MICH y ECH, dependiendo del soporte seleccionado y de la orientación del manguito de caucho rectangular.


 Selección del soporte y orientación del manguito:

 Casco ECH, tamaño XL
- Seleccione el soporte ancho con el acabado gris.
- Instale el manguito, con el lado grueso alejado de la forma en V.


 Casco ECH, tamaños S, M, L (P, M, G)
- Seleccione el soporte ancho con el acabado gris.
- Instale el manguito, con el lado grueso hacia la forma en V.

 Cascos PASGT, ACH y MICH
- Seleccione el soporte estrecho con el acabado negro.
- Instale el manguito, con el lado grueso hacia la forma en V.

Instalación del soporte en el ala del casco:
1. Seleccione la ubicación de montaje deseada. Coloque el soporte seleccionado y el manguito en el ala del casco con el lado en forma de V hacia fuera.
2. Alinee la base del soporte sobre el soporte. Inserte y apriete los tornillos de montaje para garantizar la firmeza de la fijación.
3. Acople la Sidewinder® X colocando la abertura grande de la pinza MOLLE sobre la base redondeada en el soporte para el casco. Presione hacia dentro contra el soporte y deslice hacia abajo hasta que la Sidewinder® X encaje en su sitio.
4. Es posible ajustar la Sidewinder para proporcionar la iluminación necesaria en cada momento. Suelte la Sidewinder® X del soporte para el casco presionando hacia dentro contra el soporte y deslizándola hacia arriba.

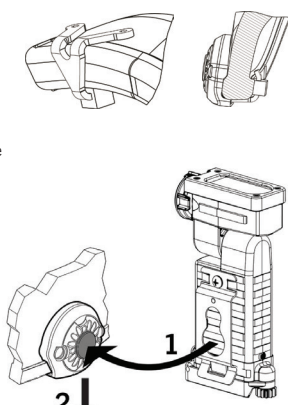

SOPORTE DE RIEL PARA CASCO OPCIONAL (NO deberá usarse en armas de fuego)
El soporte de riel para casco de la Sidewinder® X ha sido diseñado específicamente para acoplarse fácilmente a los cascos de los siguientes estilos: FAST, BUMP y ACH-ARC. No ha sido diseñado para ser utilizado en aplicaciones de montaje en armas.

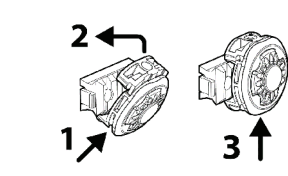

1. Afloje el tornillo de tensión ranurado con un destornillador para abrir el lado móvil de la abrazadera de montaje.
2. Sitúe el soporte en la posición deseada en el riel para casco y sitúe el tornillo de tensión en la ranura del riel apropiada.
3. Apriete por completo el tornillo de tensión.

Version produit configurable par l'utilisateur :
La version UC dispose d'une option d'affectation des couleurs par défaut équivalente à MIL (W/B/IR/R). L'option d'affectation des couleurs peut être modifiée en sélectionnant d'abord la position C de configuration des couleurs. Puis, en gardant la lampe éteinte, cliquer 5 fois sur le bouton-poussoir en moins de 2 secondes et maintenir le bouton enfoncé au dernier clic pendant environ 1 seconde pour laisser défiler les options de couleurs disponibles (rouge, vert, bleu). Relâcher le bouton pour régler la couleur.

OPTIONS DE MONTAGE
Le clip MOLLE peut être monté sur l'un ou l'autre côté du corps de la lampe Sidewinder® X et un trou pour dragonne est inclus à côté de la charnière du volet.

Monture pour casque en option
 La monture pour casque Sidewinder® X est conçue pour permettre une utilisation en mains libres de la lampe torche. La monture peut être installée sur des casques de type PASGT, ACH, MICH ou ECH, suivant le support sélectionné et l'orientation du manchon rectangulaire en caoutchouc.


 Sélection du support et orientation du manchon :

 Casque ECH, taille XL
- Sélectionner le support large à finition grise.
- Installer le manchon, côté épais à l'opposé du côté en V.


 Casque ECH, tailles S, M, L
- Sélectionner le support large à finition grise.
- Installer le manchon, côté épais vers le côté en V.

 Casques PASGT, ACH et MICH
- Sélectionner le support étroit à finition noire.
- Installer le manchon, côté épais vers le côté en V.

Installation du support sur le bord du casque :
1. Sélectionner l'emplacement de montage désiré. Placer le support sélectionné avec le manchon sur le bord du casque, côté en V à l'extérieur.
2. Aligner la base de la monture sur le support. Introduire et serrer les vis de fixation pour assurer une pose solide.
3. Pour attacher la Sidewinder® X, placer la grande ouverture du clip MOLLE sur le plot rond de la monture pour casque. Appuyer contre la monture et faire glisser vers le bas jusqu'à ce que la Sidewinder® X se bloque en place.
4. La Sidewinder peut être réglée pour fournir l'éclairage souhaité. Pour la détacher de la monture pour casque, pousser la Sidewinder® X vers le bas et la faire glisser vers le haut.

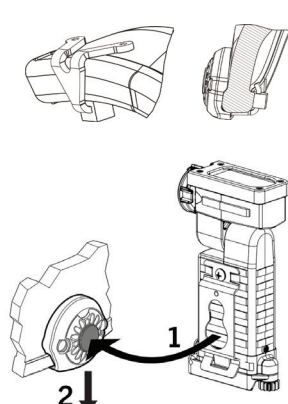

MONTURE SUR RAIL POUR CASQUE EN OPTION (PAS pour utiliser sur des armes à feu)
La monture sur rail pour casque Sidewinder® X est spécifiquement conçue pour une fixation aisée sur les casques de styles FAST, BUMP et ACH-ARC. Elle n'est pas conçue pour être utilisée dans des applications montées sur armes.

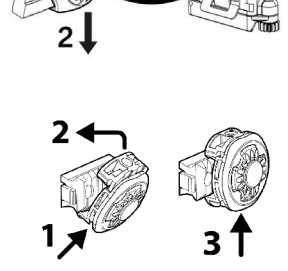

1. Desserrer la vis de tension fendue avec un tournevis pour ouvrir le côté amovible de la pince de fixation.
2. Placer la monture à l'emplacement souhaité sur le rail du casque et positionner la vis de tension dans la rainure de vis appropriée.
3. Serrer complètement la vis de tension.

SOPORTE NVG DE AVIACIÓN OPCIONAL

Instalación del soporte:
1. Coloque el soporte NVG de aviación delante del soporte del casco con el botón de desbloqueo hacia arriba.

2. Alinee e incline ligeramente el soporte para enganchar la parte superior interior en el soporte. Presione la parte inferior del soporte hacia dentro, hacia el casco y encaje en su sitio. Compruebe que se ha fijado correctamente.

Extracción del soporte:
1. Pulse el botón de desbloqueo y balancee la parte inferior del soporte hacia fuera para soltarlo.

SOPORTE NVG TÁCTICO OPCIONAL

Instalación del soporte:
1. Coloque el soporte NVG delante del soporte del casco con la lengüeta de montaje hacia la ranura elevada del soporte y el botón de desbloqueo hacia abajo y hacia la derecha.

2. Alinee e incline ligeramente el soporte para enganchar la parte superior interior en el soporte. Presione la parte inferior del soporte hacia dentro, hacia el casco y encaje en su sitio. Compruebe que se ha fijado correctamente. El botón de desbloqueo no debería quedar suelto.

Extracción del soporte:
1. Pulse el botón de desbloqueo y balancee la parte inferior del soporte hacia fuera para extraerlo del soporte NVG.

SOPORTE DE RIEL DE DISEÑO EN ARCO CONTORNEADO OPCIONAL

Instalación del soporte:
1. Deslice el soporte de riel de diseño en arco contorneado en la muesca del riel del casco. Apriete el tornillo de mariposa para asegurar el soporte al riel en la ubicación deseada.

Extracción del soporte:
1. Afloje el tornillo de mariposa y deslice el soporte de riel de diseño de arco contorneado para su extracción.

MONTURE AVIATION NVG EN OPTION

Installation de la monture :
1. Placer la monture Aviation NVG devant le support de casque avec le déclencheur vers le haut.

2. Aligner légèrement incliner la monture pour l'accrocher à l'intérieur, le haut sur le casque. Appuyer sur le bouton de monture vers l'intérieur vers le casque et l'enclencher en place. Vérifier que la fixation est sécurisée.

Retrait de la monture :
1. Appuyer sur le déclencheur et faire pivoter la portion inférieure de la monture vers l'extérieur pour déclencher.

MONTURE TACTICAL NVG EN OPTION

Installation de la monture :
1. Placer la monture NVG devant le support du casque avec la languette de fixation vers la fente surélevée du support et le déclencheur vers le bas et sur la droite.

2. Aligner légèrement incliner la monture pour l'accrocher à l'intérieur, le haut sur le casque. Appuyer sur le bas de monture vers l'intérieur vers le casque et l'enclencher en place. Vérifier que la fixation est sécurisée. Le déclencheur ne doit pas être desserré.

Retrait de la monture :
1. Appuyer sur le déclencheur et faire pivoter la portion inférieure de la monture vers l'extérieur pour retirer de la console NVG.

MONTURE SUR RAIL CONTOUR ARC EN OPTION

Installation de la monture :
1. Faire glisser la monture sur rail Contour ARC dans la fente du rail du casque. Serrer la vis moletée pour fixer la monture au rail à l'emplacement souhaité.

Retrait de la monture :
1. Desserrer la vis moletée et faire glisser la monture sur rail Contour ARC pour la retirer.

SOPORTE DESPLAZADO ALTO OPCIONAL

Instalación del soporte:
1. Deslice el soporte desplazado alto hacia la ranura del riel del casco. Apriete la perilla para asegurar el soporte al riel en la ubicación deseada.

Extracción del soporte:
1. Afloje la perilla y deslice el soporte desplazado alto para su extracción.

SOPORTE OPCIONAL DE GANCHO Y ARGOLLA
El soporte es compatible con los cascos FAST, ACH y MICH además de otras superficies con presilla. El soporte de gancho y argolla se acopla al casco u otras superficies y permite el uso manos libres de la linterna para la iluminación orientada a las tareas.

USO DEL PRODUCTO
Las linternas Streamlight se han diseñado para ser utilizadas como fuentes de luz portátiles de alta intensidad y para uso pesado. El uso de las linternas Streamlight para cualquier otro fin que no sea como fuentes de luz está expresamente desaconsejado por el fabricante. Streamlight renuncia específicamente a cualquier responsabilidad con cualquier uso distinto al recomendado.

⚠️ AVISO Para garantizar la seguridad del producto, asegúrese de utilizar piezas de repuesto originales de Streamlight. Su sustitución podría invalidar la aprobación del producto. No trate de reparar la linterna por su cuenta. Llévela a un centro de servicio cualificado o devuélvala a fábrica.

GARANTÍA LIMITADA DE LA SIDEWINDER® X DE STREAMLIGHT
Streamlight garantiza que su Sidewinder® X (a excepción de las pilas) estará libre de defectos de manufacturación bajo condiciones normales de uso durante 12 meses después de la compra. Durante el periodo de garantía, a su sola discreción, Streamlight reparará o sustituirá cualquier pieza o producto defectuoso.
EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, STREAMLIGHT RECHAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. STREAMLIGHT NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO NI CONSECUENTE.

Diríjase a streamlight.com/support para obtener una copia completa de la garantía. Para registrar su producto, vaya a streamlight.com (registro del producto en línea). Conserve su recibo o cualquier prueba de compra.

OPCIONES DE SERVICIO
La Sidewinder® X incluye pocas o ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario.

Para informarse sobre las opciones de servicio, diríjase a streamlight.com/support/service y rellene la solicitud de servicio en línea para servicio de fábrica o para encontrar la ubicación de un centro de reparación Streamlight autorizado cercano.

O comuníquese con:
Customer Service
© Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, USA
Teléfono: (800) 523-7488 gratuito/+1 (610) 631-0600
Fax: (800) 220-7007/+1 (610) 631-0712
Correo electrónico: cs@streamlight.com

MONTURE HIGH OFFSET EN OPTION

Installation de la monture :
1. Faire glisser la monture High Offset dans la fente du rail du casque. Serrer la vis moletée pour fixer la monture au rail à l'emplacement souhaité.

Retrait de la monture :
1. Desserrer la vis moletée et faire glisser la monture High Offset pour la retirer.

MONTURE AVEC BANDE VELCRO EN OPTION
La monture est compatible avec les casques FAST, ACH et MICH et d'autres surfaces munies d'une attache de type Velcro. La monture avec bande Velcro se fixe sur le casque ou sur d'autres surfaces et permet une utilisation en mains libres de la lampe torche.

UTILISATION DU PRODUIT
Les lampes torches Streamlight sont destinées à fournir une source d'éclairage à forte intensité, robuste et portable. L'utilisation des lampes torches Streamlight à toute fin autre que des sources d'éclairage est spécifiquement déconseillée par le fabricant. Streamlight rejette expressément toute responsabilité pour toute utilisation autre que celle recommandée.

⚠️ AVIS Prière d'utiliser exclusivement des pièces de rechange Streamlight authentiques pour assurer la sécurité du produit. Toute utilisation de pièces autres est susceptible d'invalider l'homologation du produit. Ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même. Confier l'appareil à un service de réparation qualifié ou le renvoyer à l'usine.

GARANTIE LIMITÉE DE LA SIDEWINDER® X DE STREAMLIGHT
Streamlight garantit que la Sidewinder® X (sauf les piles) sera exempte de tout vice de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant 12 mois à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie et à sa seule discrétion, Streamlight réparera ou remplacera toute pièce ou tout produit défectueux.
DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, STREAMLIGHT DÉCLINE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN EMPLOI PARTICULIER. STREAMLIGHT NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU ACCESSOIRE.

Consulter streamlight.com/support pour obtenir un exemplaire complet de la garantie. Pour enregistrer votre produit, aller à streamlight.com (Enregistrement du produit en ligne). Conserver le reçu ou tout autre justificatif d'achat.

OPTIONS DE SERVICE
La lampe Sidewinder® X ne contient que peu ou pas de pièces réparables par l'utilisateur.

Pour connaître les options de service, aller à streamlight.com/support/service et remplir la demande de service en ligne pour obtenir des services en usine ou pour trouver un centre de réparation Streamlight agréé à proximité.

Ou contacter :
Service à la clientèle
© Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, États-Unis
Téléphone : (800) 523-7488, gratuit +1(610) 631-0600
Télécopie : (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712
E-mail : cs@streamlight.com